

Børkop Vandværk A.m.b.a.

Kontrolprogram

2018 – 2022

Godkendt af Vejle Kommune

Indhold

| | |
|--|----------|
| VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER..... | 3 |
| GENERELLE MÅL | 3 |
| | |
| RISIKOVURDERING AF KILDEPLADS OG ANLÆG | 4 |
| Baggrundsmateriale..... | 4 |
| Sammenfatning af risikovurdering jf. nedenstående..... | 4 |
| - A. Kildeplads / indvindingsoplund | 4 |
| - B. Boringer..... | 4 |
| - C. Bygninger | 6 |
| - D. Behandlingssystem | 6 |
| - E. Beholderanlæg | 6 |
| - F. Udpumpningsanlæg | 6 |
| - G. Ledningsanlæg | 7 |
| - H. Andet | 8 |
| | |
| KONTROLPROGRAM | 9 |
| Analysepakker | 9 |
| Indberetningsforpligtigelse | 9 |
| Analyseadresser og kontaktinfo..... | 10 |
| Analysekalender Bilag 1 Kontrolprogram | 11 |
| Analyseparametre Bilag 2A Taphane- og ledningsnetkontrol (A-parametre) | 13 |
| Analyseparametre Bilag 2B Taphane- og ledningsnetkontrol (B-parametre) | 14 |
| Analyseparametre Bilag 2C Behandlingskontrol (Afgang vandværk) | 15 |
| Analyseparametre Bilag 2D Boringskontrol | 16 |
| Analyseparametre Bilag 3 Forudsætninger..... | 17 |

Virksomhedsoplysninger

Andelselskab med begrænset ansvar

Børkop Vandværk A.m.b.a.

Børkop Skovvej 130

7080 Børkop

Telefon: 75 866 588

Hjemmeside: www.borkopvand.dk

E-mail: info@borkopvand.dk

Distribueret eller produceret m³ pr døgn: 600 m³

Driftsansvarlig/kontaktperson

Per Møller, pm@borkopvand.dk. Mobil: 51 22 75 14

Formand

Allan Damgaard Jensen, allandamgaard@adslhome.dk Mobil: 20694936

Generelle mål

Jf. bilag 4 i drikkevandsbekendtgørelsen, skal vandforsyningen efterprøve, om foranstaltningerne til begrænsning af risiciene for menneskernes sundhed i hele vandforsyningsskædens længde fungerer effektivt, og identificere de mestesignifikantmæssige midler til at afbøde risikoen for menneskers sundhed.

Dette gøres ved:

- at der tages de lovlige vandprøver jf. drikkevandsbekendtgørelse
- at der er suppleret med yderligere vandprøver forskellige steder i vandforsyningsskæden
- at der ved service/vedligehold af hovedanlæg, hvor man er i kontakt med drikkevandet, tages før og efter vandprøve, for at dokumentere påvirkningen af drikkevandets kvalitet
- at der ved udbedring af ledningsbrud, på stikprøvebasis tages vandprøve efter udbedring af bruddet, hos første forbruger efter bruddet
- at der på vandværket er indført hygiejnezoner, med tilhørende beskrivelse af god hygiejneadfærd i de enkelte zoner
- at den driftsansvarlige ifølge vandværkets kvalitetsprogram ugentlig foretager en visuel inspektion af alle hovedanlæg udenfor rød zone.
- at ekstern leverandør og den driftsansvarlige hvert 5. år foretager en visuel inspektion af alle hovedanlæg, hvor også rød zone inspiceres inkl. rentvandsタンke. Leverandøren udarbejder en tilstandsrapport.
- at boringe videoinspiceres hvert 8. – 10. år
- at der jf. kvalitetssikringsbekendtgørelsen er indført et ledelsessystem med tilhørende risikovurdering
- at der er udarbejdet en beredskabsplan, som beskriver håndtering af akut opståede forureninger.

Risikovurdering af kildeplads og anlæg

Baggrundsmateriale

Som grundlag for at udarbejde et kontrolprogram, er en række rapporter/dokumenter indgået i den risikovurdering, der bidrager til at fastlægge antallet af parametre og prøvetagningssteder.

Følgende rapporter/dokumenter indgår:

- Tilsynsrapport udarbejdet den 24. oktober 2016 af Vejle Kommune
- Tilstandssrapport og handleplan udarbejdet i år 2013 af Vand og Teknik A/S
- Videoinspicering af borer 4 og 5 udarbejdet i år 2015 af Aarhus Termografi & Inspektion ApS.
- Kvalitetssikring jf. kvalitetssikringsbekendtgørelsen 132 (08/02-2013)

Sammenfatning af risikovurdering jf. ovenstående

A. Kildeplads/indvindingsoplund

Børkop Vandværk har 2 kildeplaser, "Skoven" og "Tudsmosen", med i alt 7 stk. borer – 2 stk. pejleboringer og 5 stk. produktionsboringer. Borerne anslås at have en levetid på omkring 40 år fra etableringsdatoen.

Da vandværkets indvindingsoplund rækker langt uden for de skovarealer, hvor borer er etableret, er der til stadighed øget behov for fokus på samtlige kendte pesticider og deres nedbrydningsprodukter.

Der er registreret 2 forurenede affaldsdepoter – 1 stk. i hvert kildefelt. Regionen har foretaget undersøgelser af forureningsgraden, og der fundet pesticidrester over grænseværdierne i depotet (opfyldt mergelgrav) ved Tudsmosen.

Ca. 300 meter vest for boring 3 ligger Børkop Containerplads, Overmøllevej 121, Skærup, 7080 Børkop, hvorfra der udsiver perkolat (regnvand, der er sivet gennem en losseplads. Under passagen opløses stoffer fra affaldet, så perkolatet bliver forurennet). Vejle Kommune Byggesag & Industrimiljø følger løbende sagen.

Derudover er der en større forurening på adressen Børkop Skovvej 139 med adskillige pesticider og nedbrydningsstoffer fra disse pesticider. Regionens rådgiver vurderer, at disse stoffer ikke påvirker indvindingen fra kildeplads "Skoven", da forureningen er i det øvre grundvandsmagasin og er nedenstrøms indvindingsområdet. Regionen har ikke pr. 27.02.2018 afsluttet sagen.

B. Borer

Borerne i kildeplads "Skoven" overholder kravet om 25 meters beskyttelseszoner, da de etableret inde midt i Børkop Skov.

I kildefelt Tudsmosen er det kun boring 6, som er etableret ud mod åbent landbrugsjord. Her er der behov for løbende at kontrollere om kravet på de 25 meters beskyttelseszone overholdes. Boring 7 ligger ca. 28 meter indenfor skovkanten.

Råvandsledningerne er udført i pe-rør og samtlige samlinger er svejste. Normalt driftstryk i råvandsledningerne er ca. 13mVs. Der er således ikke fare vakuum / sammenklapning af råvandsledningerne. Forventet restlevetid er 50 – 60 år. Der er monteret ventiler på råvandsledningerne til hver boring således, at reparationsaktiviteter ikke påvirker forsyningssikkerheden.

Boring 1 - DGU-nr. 125.2056 (Etableret i år 12.12.1992)

Boringen ligger i kildefelt "Skoven" og er udført som online pejleboring. Boringen er plomberet med bentonit de øverste 43m til modvirkning af skorstenseffekt. Boringen er ikke videofilmet.

Forventet restlevetid er 15 – 20 år.

Boring 2 - DGU-nr. 125.1883 (Etableret i år 01.01.1993)

Boringen ligger i kildefelt "Tudsmosen" og er udført som en pejleboring beregnet til manuelt pejl og evt. til udtagning af vandprøver. Boringen er plomberet med bentonit de øverste 62m til modvirkning af skorstenseffekt.

Forventet restlevetid er 15 – 20 år.

Boring 3 - DGU-nr. 125.2167 (Etableret i år 12.01.2011)

Boringen ligger i kildefelt "Skoven" og er udført som en produktionsboring. Boringen er erstatning for DGU-nr. 125.1882. Der er tvivl om boringen er udført korrekt med hensyn af plombering med bentonit. Dette bør undersøges nærmere.

Boringen er ikke videofilmet. Forventet restlevetid er 30 – 35 år.

Boring 4 - DGU-nr. 125.1901 (Etableret i år 01.01.1995)

Boringen ligger i kildefelt "Skoven" og er udført som en produktionsboring. Boringen er plomberet med bentonit de øverste 55m til modvirkning af skorstenseffekt.

Boringen er videofilmet d. 05.11.2015 uden kommentarer. Forventet restlevetid er 15 – 20 år.

Boring 5 - DGU-nr. 125.1902 (Etableret i år 01.01.1996)

Boringen ligger i kildefelt "Skoven" og er udført som en produktionsboring. Boringen er plomberet med bentonit de øverste 32m til modvirkning af skorstenseffekt.

Boringen er videofilmet d. 26.03.2015 uden kommentarer. Der er dog en del slam i bunden og filteret er tilstoppet i ringe grad. Forventet restlevetid er 15 – 20 år.

Boring 6 - DGU-nr. 125.2063 (Etableret i år 15.08.2005)

Boringen ligger i kildefelt "Tudsmosen" og er udført som en produktionsboring. Boringen er plomberet med bentonit de øverste 89m til modvirkning af skorstenseffekt.

Boringen er ikke videofilmet. Forventet restlevetid er 25 – 30 år.

Boring 7 - DGU-nr. 125.2275 (Etableret i år 03.10.2013)

Boringen ligger i kildefelt "Tudsmosen" og er udført som en produktionsboring.
Boringen er plomberet med bentonit de øverste 89m til modvirkning af skorstens-effekt.

Boringen er ikke videofilmet. Forventet restlevetid er 30 – 35 år.

C. Bygninger

Børkop Vandværk har følgende bygninger på adressen Børkop Skovvej 130:

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| • Produktionsbygning | Ibrugtaget år 2000. Kilde "OIS" |
| • Administrationsbygning | Ibrugtaget år 2003. Kilde "OIS" |
| • Lagerbygning | Ibrugtaget år 2003. Kilde "OIS" |

Samtlige bygninger er i god og vedligeholdt stand og vurderes til at have en restlevetid på 25-30 år. Bygningerne er gennemgået i forbindelse med udførslen "Overordnet Handlings- og Strategiplan Januar 2013".

D. Behandlingssystem

Behandlingssystemet er i god og forsvarlig stand. Anlægget er ombygget iht. ovenstående plan fra år 2013 med bl.a. helt nyt beluftningssystem. Renovering af filtre:

- Filter 2 – Luftharpe er omforandret og der er ilagt nyt filtermateriale i år 2014.
- Filter 3 – Luftharpe er omforandret og der er ilagt nyt filtermateriale i år 2015.
- Filter 1 – Renovering er sat til år 2018.

Forventet restlevetid er ca. 15-20 år.

E. Beholderanlæg

Beholderanlægget består af 2 rentvandstanke med en samlet kapacitet på 800 m³. Begge rentvandstanke blev inspicteret og filmet i 10. mdr. år 2015.

Tankene var rene og i meget fin stand, se rapport i kvalitetsmappen. Hele styringen af vandstanden i tankene blev udskiftet. Der er monteret terrorsikring på begge adgangsveje. Næste inspektion foretages i år 2020. Det anbefales, at der monteres nye rustfrie stiger som erstatning af de indstøbte galvaniserede trin, som tankene er født med.

Forventet restlevetid er ca. 15-20 år.

F. Udpumpningsanlæg

Udpumpningsanlægget består af 2x3 Grundfos CR pumper – 3 pumper til hver af de 2 trykzoner. Pumperne og frekvensomformere blev monteret ifm. renoveringen i år 2013.

Forventet restlevetid er 10-15 år.

G. Ledningsanlæg

Ledningsnettet består af:

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| • Råvandsledninger | PE-rør udført i år 1997-2015. |
| • Hovedledninger | PE-rør udført i år 1998-1999. |
| • Forsyningsledninger | PVC-rør udført i år 1967-1999. |
| • Forsyningsledninger | PE-rør udført i år 1999- |
| • Stikledninger | PVC-rør udført i år 1967-1971 |
| • Stikledninger | PE-rør udført i år 1972- |

Ledningsnettet vurderet til at være i god stand. Dog er der ca. 800 stk. ventiler, stophane og anboringsbøjler m.m., som skal udskiftes, se budget 2018-2023.

Udfør følgende adresser passerer vandet gennem rør, som ligger i forurenset jord:

- Jernbanegade 9A: Jorden er forurenset med flygtige organiske klorforbindelser.
- Enggade 1: Jorden er lettere forurenset efter oprensning af olierester fra nedlagt tankstation.

Jernbanegade 9A: Myndighederne har tidligere oprenset rundt om bygningen for ovennævnte stoffer. Der er monteret prøvetagningsrør mellem bygningen og pvc-forsyningsledning. Hvorvidt der stadig tages regelmæssige prøver er ukendt. Fore-spørgsler ved rørfabrikanter giver ikke noget entydig svar ang. diffusionstæthed-en.

PS 1: Udo over bekendtgørelsens krav skal der også analyseres for flygtige organiske klorforbindelser.

Enggade 1: Myndighederne har også her foretaget en delvis oprensning af forurening efter nedlagt tankstation. Ved ledningsrenovering i år 2013 blev der i opgravingen konstateret kraftig olielugt, og der var oliefilm på udsivende grundvand i bunden af rørgraven. Gennem den forholdsviske korte strækning med forurening er der nedlagt 90mm SLA-kapperør – et rør som er belagt med alufolie således, at den del af forsyningsledningen er diffusionstæt.

PS 2: Udo over bekendtgørelsens krav skal der også analyseres for Benzen (Indikator for olie- og benzinprodukter).

Tilbagestrømningssikringer jf. DS/EN1717:

Samtlige vandmålere er sikret iht. ovenstående norm med en klasse 2 tilbagestrømningssikring i form af en kontrollerbar kontraventil. Det vurderes, at der er behov for klasse 3 sikring følgende steder:

- Englystskolen Skolebakken 1 – vand til behandlingsanlæg til svømmehal.
- Vaskehal Kirkebakken 25 – vand til behandlingsanlæg til vaskehal.
- Rideskolen Mølleengen 11A - ?

Ovenstående adresser tjekkes i år 2018 for kontrol af tilbageløbssikring.

H. Andet

Afgang filtre og afgang vandværk er der monteret online måling af følgende:

- Iltprocent
- pH-værdi
- Turbiditet

Ved afvigelser fra gældende lovkrav modtager vagthavende personale en alarm i form af en sms-besked.

Ved renovering af stophaner og anboringsbøjler (hele gader) tages der en ledningsnetprøve bekendtgørelsens bilag 1a, når hele gaden er færdigrenoveret.

Ved graveskader på hoved- og forsyningsledninger tages der en ledningsnetprøve efter bekendtgørelsens bilag 1 a efter hver skade.

Kontrolprogram

Analysepakker

Kontrolparametrene er sammensat i 6 analysepakker, der tager udgangspunkt i bilagene i drikkevandsbekendtgørelsen (bilag 1- 8) og tilhørende vejledning (bilag A- F).

Taphane Flush tjener 2 formål. Både at kunne dokumentere, om eventuelle overskridelse på en "Taphane, Gruppe A (straks)" skyldes forbrugerens installation, og som ledningsnetprøve.

| Analysepakke | Beskrivelse |
|---|---|
| Taphane, Gruppe A (straks) | Gruppe A-parametre jf. bilag 5, punkt 2 i drikkevandsbekendtgørelsen. |
| Taphane, Gruppe B | Gruppe B-parametre jf. bilag 5, punkt 2 i drikkevandsbekendtgørelsen. |
| Driftskontrol Ledningsnet (Taphane, Flush) | Kontrolparameter jf. bilag F i vejledningen til drikkevandsbekendtgørelsen. |
| Driftskontrol Mikrobiologi | Mikrobiologisk parametre med udgangspunkt i bilag 1 d i drikkevandsbekendtgørelsen. Udtages typisk ifm. service/vedligehold. |
| Driftskontrol Afgang værk | Kontrolparameter med udgangspunkt i bilag E i vejledningen til drikkevandsbekendtgørelsen. |
| Boringer | Boringskontrol jf. bilag 8 i drikkevandsbekendtgørelsen. |

I forbindelse med udførelse af Driftskontrol Mikrobiologi prøver, vil udtagning af prøven og analysen blive foretaget af akkrediteret personale.

Indberetningsforpligtigelse

Jf. drikkevandsbekendtgørelsen skal det undersøgende laboratorium indberette resultaterne af kontrollen til tilsynsmyndigheden.

Driftskontroller på anlæg som er i drift og på drikkevand, som leveres, skal også indberettes.

Egenkontrol (analyseret af eget personale) på anlæg som er i drift og på drikkevand, som leveres, skal også indberettes. (Indføres formentlig i år 2018/19).

Driftskontroller på anlæg som IKKE er i drift og på drikkevand, som IKKE leveres, skal ikke indberettes. (Kan forekomme ved filterrenoveringer og lign.).

Analyseadresser og kontaktinfo

Der er lavet aftale med de forbrugere, der lægger vandhane til taphaneprøven. For at sikre, at prøvetager kan komme ind, er der oplyst kontaktperson og telefonnummer.

Adresserne, hvor der udføres taphaneprøver, er de samme for hele kontrolperioden på 5 år. Dvs. de ændres ikke fra år til år.

| PS | Adresse | Telefon | Sted | Kom. |
|-----------|---|----------------|---|-------------|
| | Børkopvandværk Børkop Skovvej 130, 7080 Børkop | 51227514 | Hane på manifold. Skilt på prøvehane. | 1 |
| 1 | Per Møller Borggårdsparken 40, 7080 Børkop | 51227514 | Køkkenhane. | 1 |
| 2 | Børkop Højskole, omklædningsrum Enggade 8, 7080 Børkop | 28839939 | Køkkenhane i Outdoor- rum ved idrætshallen. | 1 |
| 3 | Englystskolen Skolebakken 1, 7080 Børkop | 40417577 | Køkkenhane i fløj F4. | 1 |
| 4 | Johansen Planteskole Aps. Damhusvej 103, 7080 Børkop. | 75866222 | Køkkenhane i frokost- rum. | 1 |
| 5 | Lilholtgård Borggårdsvej 10, 7080 Børkop | 76818880 | Køkkenhane ved "Hon- ningbierne (Vuggestue) | 1 |

Kommentar:

| Nr. | Kommentar |
|------------|---|
| 1 | Driftsleder/driftsansvarlig Per Møller varsles telefonisk min. 60 minutter forud for udtagning af prøve. Brug telefonnr. 75 86 65 88. |
| 2 | Kontakt forbrugeren for at aftale tidspunkt for prøvetagning. |
| 3 | I normal arbejdstid er der adgang til virksomheden. |
| 4 | Adgang til prøvehane kræver ikke forudgående aftale. |

Såfremt der er spørgsmål til prøvetagningsstederne, kan Per Møller kontaktes på telefon 51 22 75 14.

Ledningsnetprøven kan udtages enten:

- Ved samme hane som taphaneprøven, men efter at vandet har løbet i mindst 5 minutter, så der er opnået temperatur eller, at det vand, der står i forbrugerens egen vandinstallation, jordledning og stikledning er udskyldet før prøven tages
- Eller ved en hane ved indgang til samme ejendom efter udskyldning i mindst 5 minutter.

Se Kontrolprogram på side 18.

Bilag 1 – Kontrolprogram

Børkop Vandværk

| År | Tidspunkt | Gruppe A Taphaneprøve (straks) | Lille Ledningsnet- prøve* (flush) | B-parametre Taphane- prøve | Stor ledningsnet- prøve (flush) | Behandlings- kontrol | Borings- kontrol |
|-----------------------------------|------------|--------------------------------------|--|----------------------------------|--|-------------------------|---------------------|
| 2018 | 1. kvartal | Borggårds- parken 40 | Borggårds- parken 40 | | | | |
| | 2. kvartal | Enggade 8 | Enggade 8 | | | | |
| | 3. kvartal | Skolebakken 1 | | Skolebakken 1 | Skolebakken 1 | Afg. vandværk | 125.2167 |
| | 4. kvartal | Damhusvej 103 | Damhusvej 103 | | | | |
| 2019 | 1. kvartal | Borggårdsvej 10 | Borggårdsvej 10 | | | | |
| | 2. kvartal | Borggårds- parken 40 | | Borggårds- parken 40 | Borggårds- parken 40 | Afg. vandværk | 125.1901 |
| | 3. kvartal | Enggade 8 | Enggade 8 | | | | |
| | 4. kvartal | Skolebakken 1 | Skolebakken 1 | | | | |
| 2020 | 1. kvartal | Damhusvej 103 | Damhusvej 103 | | | | 125.2063 |
| | 2. kvartal | Borggårdsvej 10 | Borggårdsvej 10 | | | | |
| | 3. kvartal | Borggårds- parken 40 | Borggårds- parken 40 | | | | |
| | 4. kvartal | Enggade 8 | | Enggade 8 | Enggade 8 | Afg. vandværk | |
| 2021 | 1. kvartal | Skolebakken 1 | Skolebakken 1 | | | | 125.1902 |
| | 2. kvartal | Damhusvej 103 | | Damhusvej 103 | Damhusvej 103 | Afg. vandværk | |
| | 3. kvartal | Borggårdsvej 10 | Borggårdsvej 10 | | | | 125.2275 |
| | 4. kvartal | Borggårds- parken 40 | Borggårds- parken 40 | | | | |
| 2022 | 1. kvartal | Enggade 8 | | Enggade 8 | Enggade 8 | Afg. vandværk | |
| | 2. kvartal | Skolebakken 1 | Skolebakken 1 | | | | 125.2167 |
| | 3. kvartal | Damhusvej 103 | Damhusvej 103 | | | | |
| | 4. kvartal | Borggårdsvej 10 | Borggårdsvej 10 | | | | |
| Grundlag for hyppighed | | Bek. bilag 5 | Kommunens vurdering | Bek. bilag 5 | Kommunens vurdering | | Bek. bilag 8 |

Bilag 1 – Kontrolprogram

Børkop Vandværk

| Adresse | Taphane placering | Ledningsnetprøve udtages på |
|--------------------|--|---|
| Borggårdsparken 40 | Køkkenhane | Samme hane som straks-prøven |
| Enggade 8 | Hane i Outdoorum | Samme hane som straks-prøven |
| Skolebakken 1 | Køkkenhane i fløj F4 | Hane i vask ved værkstedsgangen i kælderen. |
| Damhusvej 103 | Køkkenhane i frokost-rum 1.sal i hal 1. | Køkkenhane i frokostrum i kontorbygningen |
| Borggårdsvej 10 | Køkkenhane i vuggestuen "Honningbierne". | Køkkenhane i depotrum ved teknikrum. |

Bilag 2A – Taphane- og ledningsnetkontrol (A-parametre) Børkop Vandværk

| A-parametre ¹ – Taphane-straks-prøve | Lille ledningsnetprøve ² Flush |
|---|--|
| Smag | |
| Lugt | |
| pH | |
| Ledningsevne | |
| Kimtal ved 22°C | Kimtal ved 22°C |
| Coliforme bakterier | Coliforme bakterier |
| E. coli | E. coli |
| Jern | Jern |
| Turbiditet | |
| Farvetal | |

¹ Drikkevandsbekendtgørelsens bilag 5

² Vejledningens bilag F. Ikke alle parametre fra Vejledningens bilag F er taget med, fordi Vejle Kommune vurderer, at de er dækket ind i de øvrige kontroller

Bilag 2B – Taphane og ledningsnetkontrol (B-parametre) Børkop Vandværk

| B-parametre¹ – Taphaneprøve (altid sammen med A-parametre) | | Stor ledningsnetprøve² (Flush) |
|--|--|--|
| Hovedbestanddele: | Materiale monomerer: | Mikrobiologi: |
| Temperatur | Acrylamid | Kimtal 22º C |
| NVOC | Epichlorhydrin | Coliforme bakterier |
| Natrium | Vinylchlorid | E. coli |
| Ammonium | | Enterokokker |
| Chlorid | | Jern |
| Sulfat | Flygtige organiske chlorforbindelser: | Hovedbestanddele: |
| Nitrat | Dichlormethan | Nitrit |
| Nitrit | Trichlormethan | Aluminium |
| Fluorid | 1,2-dichlorethan | Arsen |
| Mangan | Trichlorethen | Bly |
| Mikrobiologi: | Trichlorethaner | Cadmium |
| Enterokokker | Tetrachlorethen | Chrom |
| Sporstoffer: | Olieprodukter | Kobber |
| Aluminum | Benzen | Nikel |
| Arsen | | Zink |
| Bly | | |
| Cadmium | | Materiale monomerer: |
| Chrom | | Acrylamid |
| Kobber | | Epichlorhydrin |
| Nikel | | Vinylchlorid |
| Zink | | |

¹ Drikkevandsbekendtgørelsens bilag 5 (bemærk at nogle parametre er flyttet til afgang vandværk, men med samme hyppighed som taphaneprøven – se Bilag 2C)

²Vejledningens Bilag F

Bilag 2C – Behandlingskontrol (afgang vandværk) Børkop Vandværk

| Behandlingskontrol | | |
|--------------------------|---|--|
| Hovedbestanddele: | Chlorphenoler: Pentachlorphenol PAH-forbindelser: Benz(a)pyren Fluoranthen Benzo(b)flouranthen Benzo(k)flouranthen Benzo(ghi)perlen indeno(1,2,3-cd)pyren | Pesticider: Glyphosat Hexazinon MCPA Mechlorprop Metalaxyl/metalaxyl-M Metribuzin Simazin 2,6-dichlorbenzosyre |
| Temperatur | | |
| pH | | |
| Ledningsevne | | |
| NVOC | | |
| Natrium | | |
| Ammonium | | |
| Nitrat | | |
| Nitrit | | |
| Ilt | | |
| Jern | PFBS, PFHxS, PFOS, PFOSA, 6:2 FTS | 2,6-dichlorphenol |
| Mangan | PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpa, PFOA | 2,4-dichlorphenol |
| Methan ¹ | PFNA, PFDA | 4CPP |
| Svovlbrinte ¹ | | 2,6-DCPP |
| Hårdhed | | 4-nitrophenol |
| Mikrobiologi: | | AMPA |
| Kimtal 22°C | Arsen | BAM |
| Coliforme bakterier | Bor | N-(2,6- dimethylphenyl)-N-(Metahoxyacetyl)alanin |
| E. coli | Cobolt | N-(2-carboxy-6-methylphenyl)-N-(Metahoxyacetyl)alanin |
| Enterokokker | Cyanid | DEIA |
| | Kviksølv | Desethyl-hydroxy-atrazin |
| | Nikkel | Desethyl-atrazin |
| | Selen | Desethyl-terbutylazin |
| Pesticider: | | Desisopropyl-atrazin |
| | 1,2,4-triazol | Desisopropyl-hydroxy-atrazin |
| | Aldrin | Desphenyl-chloridazon |
| | Dieldrien | Didealkyl-hydroxy-atrazin |
| | Dichlorprop | Hydroxy-atrazin |
| | Heptachlor | Hydroxy-simazin |
| | Heptachlorepoxid | Methyl-dephenyl-chloridazon |
| | Atrazin | Metribuzin-desamino-diketo |
| | Bentazon | Metribuzin-diketo |
| | Dichlobenil | Metribuzin-desamino |
| | Diuron | |
| | ETU | |

Vejledningens bilag E + parametre flyttet fra taphanekontrollen.

Parametre markeret med gult er B-parametre, der er flyttet fra taphanekontrollen til afgang vandværk.

Parameter med lilla 1,2,4-triazol er tilføjet efter Børkop Vandværks ønske, selvom det pt. ikke er medtaget i Drikkevandsbekendtgørelsens bilag 2 (kontrol med pesticider og nedbrydningsprodukter)

¹ Medtages kun, hvis stoffet er fundet i boringskontrollen

Bilag 2D – Boringskontrol

Børkop Vandværk

| Boringskontrol | |
|---|---|
| Hovedbestanddele | Pesticider |
| Temperatur | 1,2,4-triazol |
| pH | Atrazin |
| Ledningsevne | Bentazon |
| NVOC | Dichlobenil |
| Calcium | Dichlorprop |
| Magnesium | Diuron |
| Natrium | ETU |
| Kalium | Glyphosat |
| Ammonium | Hexazinon |
| Jern | MCPA |
| Mangan | Mechlorprop |
| Bicarbonat | Metalaxylyl/metalaxylyl-M |
| Chlorid | Metribuzin |
| Sulfat | Simazin |
| Nitrat | 2,6-dichlorbenzosyre |
| Nitrit | 2,6-dichlorphenol |
| Fluorid | 2,4-dichlorphenol |
| Ilt | 4CPP |
| Total fosfor | 2,6-DCPP |
| Aggressivt kuldioxid | 4-nitrophenol |
| Svovbrinte | AMPA |
| Methan | BAM |
| Flygtige organiske chlorforbindelser | N-(2,6- dimethylphenyl)-N-(Metahoxyacetyl)alanin N-(2-carboxy-6-methylphenyl)-N-(Metahoxyacetyl)alanin DEIA |
| Dichlormethan | Desethyl-hydroxy-atrazin |
| Trichlormethan | Desethyl-atrazin |
| 1,2-dichlorethan | Desethyl-terbutylazin |
| Trichlorethen | Desisopropyl-atrazin |
| Trichlorehaner | Desisopropyl-hydroxy-atrazin |
| Tetrachlorethan | Desphenyl-chloridazon |
| Tetrachlorethen | Didealkyl-hydroxy-atrazin |
| Dichlorehener | Hydroxy-atrazin |
| Olieprodukter | Hydroxy-simazin |
| Benzen | Methyl-dephenyl-chloridazon |
| Sporstoffer | Metribuzin-desamino-diketo |
| Nikkel | Metribuzin-diketo |
| Arsen | Metribuzin-desamino |
| Barium | |
| Bor | |
| Cobolt | |
| PFAS-forbindelser: | |
| PFBS, PFHxS, PFOS, PFOSA, 6:2 FTS | |
| PFBA, PFPeA, PFHxA, pFHPa, PFOA | |
| PFNA, PFDA | |

Drikkevandsbekendtgørelsens bilag 8


Parameter med **lilla** 1,2,4-triazol er tilføjet efter Børkop Vandværks ønske, selvom det pt. ikke er medtaget i Drikkevandsbekendtgørelsens bilag 2 (kontrol med pesticider og nedbrydningsprodukter)

Bilag 3 – Forudsætninger Børkop Vandværk

| | | |
|--|---|-------------|
| Oplysninger om grundvandet: | En gennemsnitlig daglig distribueret vandmængde på mellem 100 og 1000 m ³ (36.500 -365.000 m ³ /år) | |
| | Specielle forureningskilder i området: Kortlagte forureninger (Region Syddanmark), autoværksted | |
| | pH er større end 6 | |
| | Nitratindholdet er mindre end 3 mg/l | |
| Oplysninger om vandbehandlingen: | Ingen tilslætning af desinfektionsmidler | |
| | Ingen tilslætning af aluminiumholdige vandbehandlingsmidler | |
| Oplysninger om ledningsnettet: | Vandet er ikke kalkaggressivt Der findes ikke jernrør med indvendige tjærebelaegninger | |
| Oplysninger om kvalitetsstyringssystem: | IGSS | |
| Boringernes indvinding og analysehyppighed: | Fastsat hyppighed for boringskontrol | |
| Iflg. bek. bilag 8 tabel 3 | DGU nr. 125.1901 | Hvert 4. år |
| | DGU nr. 125.1902 | Hvert 4. år |
| | DGU nr. 125.2063 | Hvert 4. år |
| | DGU nr. 125.2167 | Hvert 4. år |
| | DGU nr. 125.2275 | Hvert 4. år |

Ekstra parametre

| Parameter | Medtages | Kontrol | Årsag til at parameter tages med |
|---------------------------------|----------|--------------------------|---|
| Fenoler | Nej | Boringskontrol | |
| MTBE | Nej | Boringskontrol | |
| Opløsningsmidler - chlorholdige | Ja | Boringskontrol | Autoværksted og kortlagt forurening |
| Olieprodukter | Ja | Boringskontrol | Autoværksted og kortlagt forurening |
| PAH-forbindelser | Nej | Boringskontrol | |
| PFAS | Ja | Boringskontrol | Virksomhedsbranche eller losseplads |
| Svovlbrinte | Ja | Afgang vandværk | Tidlige resultater viser, at nitratindholdet er mindre end 3 mg/l (naturligt indhold i det grundvand, der indvindes fra) |
| Methan | Ja | Afgang vandværk | Tidlige resultater viser, at nitratindholdet er mindre end 3 mg/l (naturligt indhold i det grundvand, der indvindes fra) |
| Aggressiv kuldioxid | Nej | Afgang vandværk | |
| Nitrit | Nej | Ledningsnet, A-parametre | |

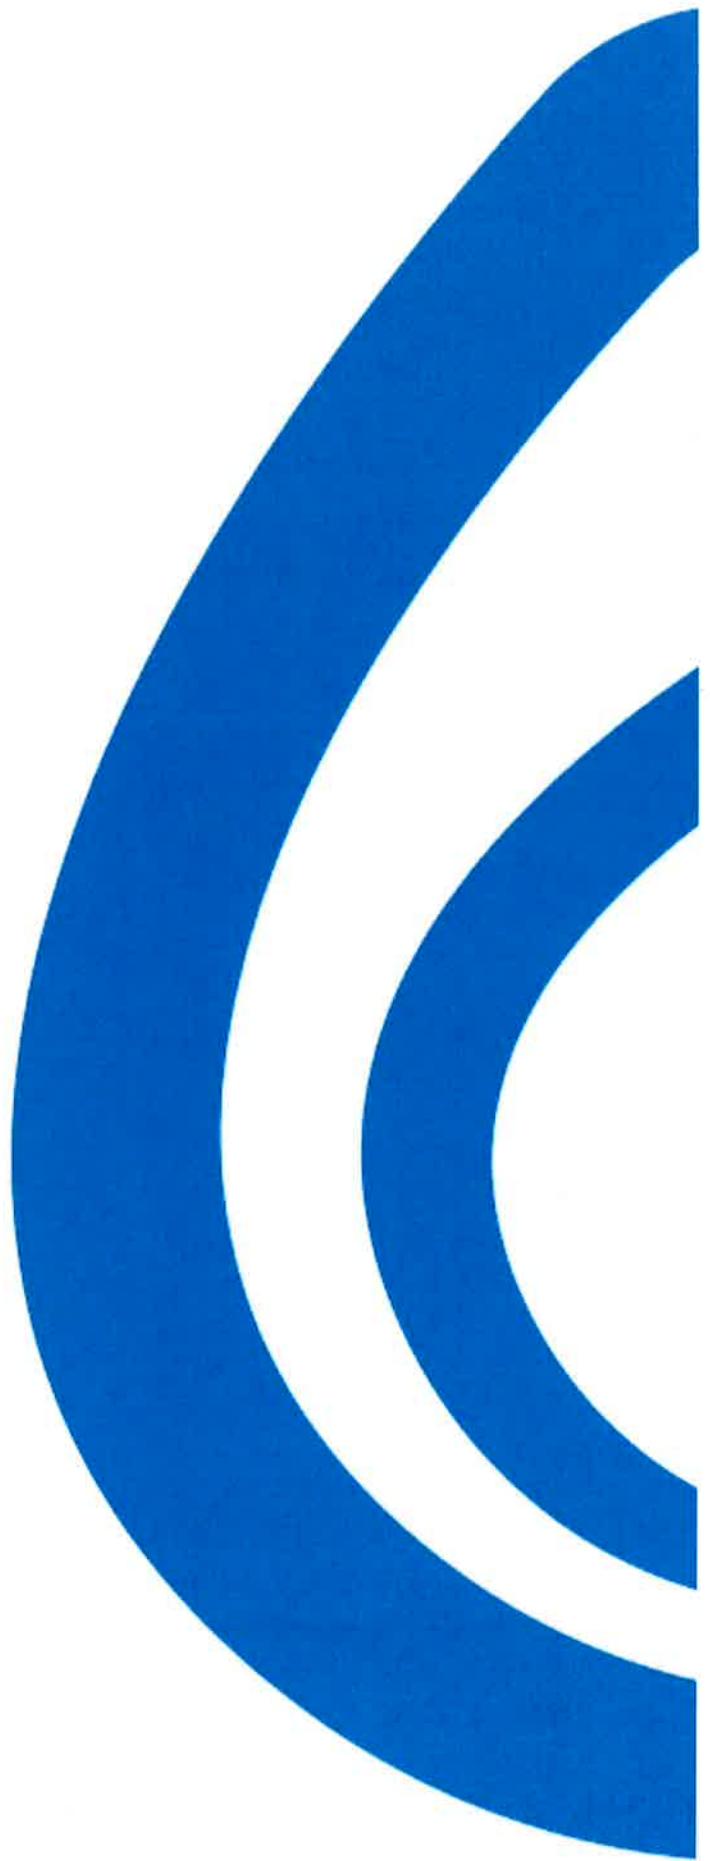

**Børkop Vandværk A.m.b.a.
Børkop Skovvej 130
7080 Børkop**

www.borkopvand.dk